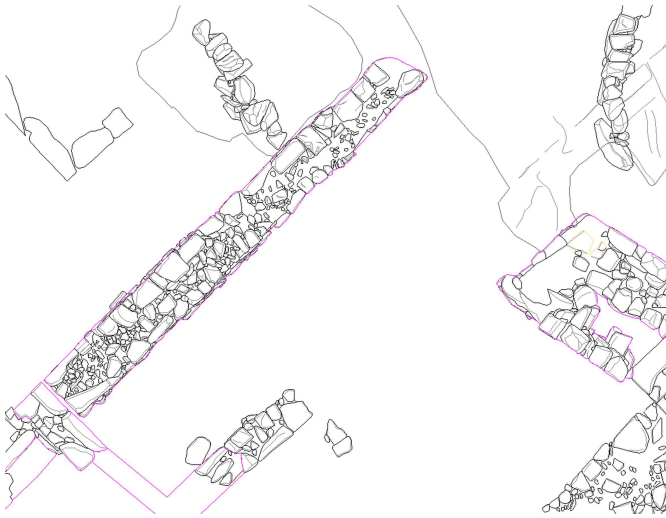


UE 2022	GE 2005	Sector 8
Descrición da estrutura Cabanel 1. Estrutura formada por dous lenzos murarios de variado aparello, en moitos casos reaproveitado de outras estruturas. Atópase recheo por un alma de pedras e arxila. A súa lonxitude, no seu tramo conservado é de 4 metros. A súa anchura, en torno a 1,80 m. A meirande parte da estrutura trátase de alicerces, agás o lenzo NL, que presenta 3 fiadas que poderían estar á vista, este dato se demostra polo abuxardado dun bolaño recolocado na base da parede, preparado para dar forma a unha cara lisa.	Localización en plano 	
Diagnose Moi malo		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Arxila	Resumo da intervención Reasento dos mampostos desprazados e reintegración puntual
Tipo de intervención Reintegración e consolidación	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE 2033	GE 2006	Sector 2
Descrición da estrutura Muro paralelo á muralla, construído con mampostería careada nos seus lenzos e recheo de cachote miudo e argamasa (pezas de 50x30x30 cm). Algunha das pezas está colocada a tizón. Aprécianse dúas fiadas do muro no extremo sur da estrutura, no resto do trazado, é todo cimentación. Está asentado sobre a rocha e a súa construción cortou a rocha.	Localización en plano 	
Diagnose Moi malo-malo		
Intervencións anteriores Non		

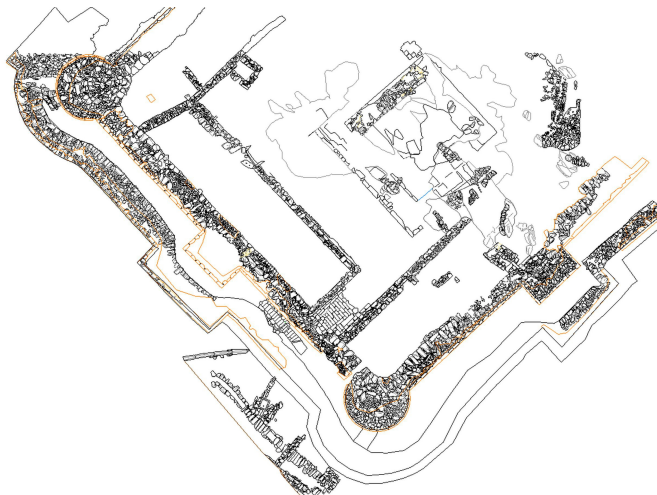
Tipo de Argamasa Xabre.Terra vexetal	Resumo da intervención Reasento dos mampostos desprazados e reintegración puntual
Tipo de intervención Reintegración e consolidación	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE 2039	GE 2007	Sector
Descrición da estrutura Depósito conformado por bloques de granito, bastos e sen traballar, de diferentes tamaños donde prima a forma de tizón mesturados con terra e argamasa. Localízanse entre a cara interior do baluarte e a súa cara exterior, conformando o recheo que lle da consistencia á estrutura defensiva. Recheo do baluarte E da falsabraga.	Localización en plano 	
Diagnose Malo		
Intervencións anteriores Si		

Tipo de Argamasa Xabre. Terra vexetal	Resumo da intervención Recrecido do recheo da falsabraga a soga e tizón
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE 2040	GE 2007	Sector
Descrición da estrutura Cara exterior da falsabraga, construída en acusado alambor, levantada con grandes bloques de cachotería de granito (90x70x50 cm) (sillarejo) formando fiadas máis ou menos regulares. As pezas aparecen colocadas a maticán, alternando con tizones, acuñados con ripios de gran tamaño. Esta cara externa está máis traballada que a cara interna (que presenta pezas máis irregulares e peor rematadas). Paramento exterior da falsabraga en todo o xacemento.		Localización en plano 
Diagnose Regular		
Intervencións anteriores Si		

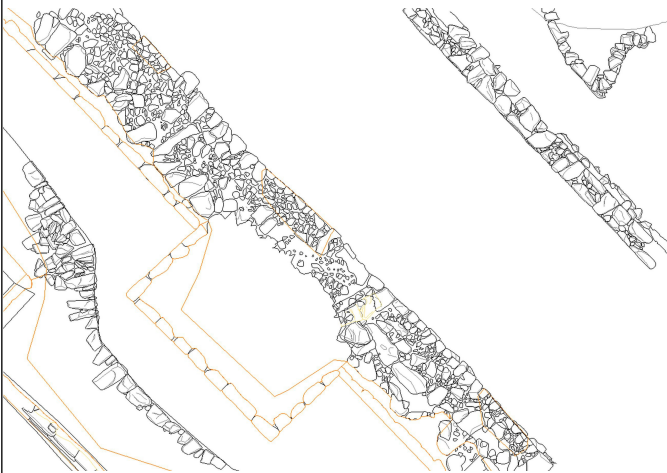
Tipo de Argamasa Xabre. Terra vexetal	Resumo da intervención Recrecido do paramento externo
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2161	2007	
Descrición da estrutura Amoreamento organizado de cachotes de gran tamaño (oscila entre 80x50x50 cm e 1,10 mx70x80 cm), colocados a soga e a tizón (algún tizón sae do aliñado do muro). No extremo W, onde a muralla está toda á vista, coa alma ao descuberto, non presenta unha cara regular, e aparece vencida lixeiramente na parte superior. Esta falta de acabado pode obedecer ao feito de que esta cara non estaría á vista, pois con probabilidade estaría cuberta polo recheo da liza. Ten unha anchura máxima de 1 m e unha altura variable, que chega a acadar os 3 m. A súa lonxitude abrange toda a fortaleza. Paramento interno da falsabraga en todo o xacemento.	Localización en plano 	
Diagnose Regular-malo		
Intervencións anteriores Si		

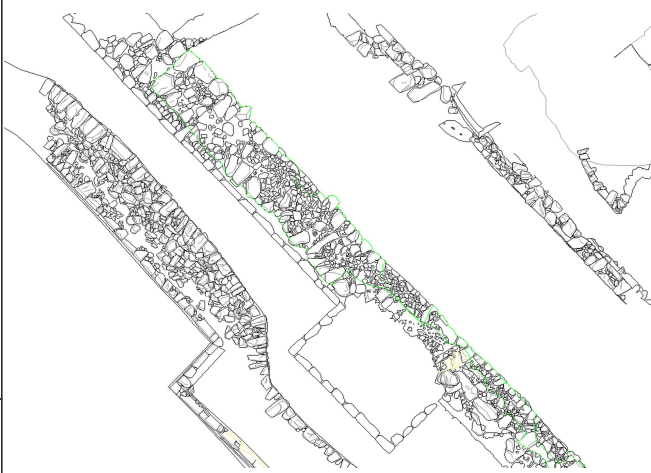
Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Recrecido puntual da cara interna da falsabraga
Tipo de intervención Reintegración e consolidación	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2116	2008	
Descrición da estrutura Estrutura definida por grandes bloques de granito, irregulares pero coa cara exterior e as laterais parcialmente traballadas (entre 80-1,20 m de longo), que aparecen mesturados con outras pezas de menor tamaño (entre 20-60 cm) e con argamasa. Ocupa a totalidade do espazo da muralla (dende os perpiaños da cara externa). As pezas máis grandes aparecen perfectamente colocadas (asentadas a tizón), mentres que as máis pequenas presentan unha disposición aleatoria. Ten unha anchura que oscila entre 1,80-2 m. Cimentación e alma da muralla de todo o castelo excepto dende a porta ate o seu extremo N. Resulta bastante complicado diferenciar entre as pedras que conforman a alma da muralla e as que forman parte da banquetta de cimentación da mesma. De feito moitos dos bloques cumpren ambas funcións. Por isto consideramos máis apropiado integrar ambas.	Localización en plano 	
Diagnose Regular		
Intervencións anteriores Si		

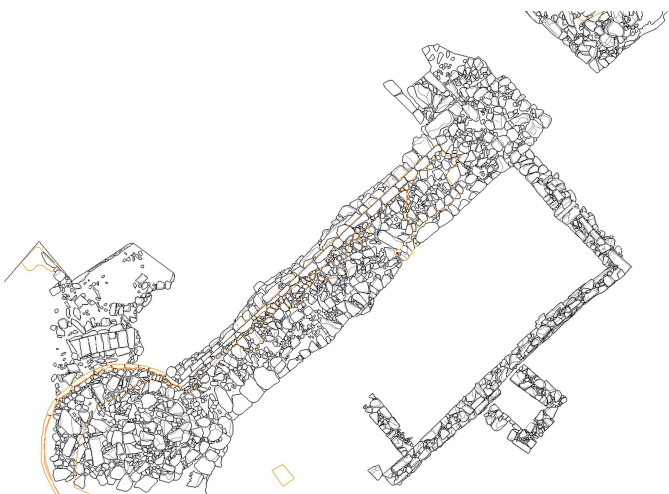
Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Recrecido da alma da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2116	2008	
Descrición da estrutura Estrutura definida por grandes bloques de granito, irregulares pero coa cara exterior e as laterais parcialmente traballadas (entre 80-1,20 m de longo), que aparecen mesturados con outras pezas de menor tamaño (entre 20-60 cm) e con argamasa. Ocupa a totalidade do espazo da muralla (dende os perpiaños da cara externa). As pezas máis grandes aparecen perfectamente colocadas (asentadas a tizón), mentres que as máis pequenas presentan unha disposición aleatoria. Ten unha anchura que oscila entre 1,80-2 m. Cimentación e alma da muralla de todo o castelo excepto dende a porta ate o seu extremo N. Resulta bastante complicado diferenciar entre as pedras que conforman a alma da muralla e as que forman parte da banquetta de cimentación da mesma. De feito moitos dos bloques cumpren ambas funcións. Por isto consideramos máis apropiado integrar ambas.	Localización en plano 	
Diagnose Regular		
Intervencións anteriores Si		

Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Encintado da alma da muralla
Tipo de intervención Consolidación	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE 2132	GE 2008	Sector 7
Descrición da estrutura Cara exterior do tramo 2 da primeira liña de muralla, xunto á zona da entrada. Desta cara unicamente se conservaba unha peza, un perpiaño perfectamente traballado de 1,10 m de longo e 39 cm de altura. É de supoñer que toda a cara externa da muralla estaría construída con perpiaños de granito de tamaño mediano-grande. Este perpiaño aparece apoiado sobre a UE2144, pedras pequenas e planas dispostas de xeito horizontal e sobre a banquetta de cimentación exterior da muralla (UE2145). Na actualidade esta cara foi reconstruída durante os traballos do ano 2013. Paramento exterior de sillares da muralla, que conectan a torre NW do castelo e a porta de entrada á fortaleza (Tramo 2).		Localización en plano 
Diagnose Regular		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Recrecido da sillería da cara externa do tramo 2 da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2157	2008	
Descrición da estrutura Estrutura definida por bloques irregulares de granito, pouco traballados, que aparecen dispostos en fiadas horizontais (pezas entre 30-65 cm), colocadas a soga e tizón. Localízase na cara exterior da muralla, no tramo 1. Habilitan unha superficie moi irregular, polo que aínda que parece que pode tratarse da banquetta de cimentación da muralla (sobresae da cara exterior da mesma, entre 30-50 cm), non presenta unha superficie regular sobre a que poder asentar os perpiaños da cara exterior da muralla (probablemente os asentarían nunha fiada superior que non se conserva). As características son idénticas ás da UE2437 (banqueta de cimentación interior). Banqueta de cimentación da muralla, no tramo 1, xunto á entrada de acceso á fortaleza.	Localización en plano 	
Diagnose Regular-malo		
Intervencións anteriores Si		

Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Recrecido a soga e tizón da banquetta de cimentación do tramo 1 da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
3051	2010	7
Descrición da estrutura Alzado murario construído con diferentes tipos de material, algún perpiaño (probablemente reutilizado), e outros materiais máis toscos, bloques irregulares e pezas unicamente traballadas polas caras laterais e pola cara vista. As pezas están dispostas de maneira horizontal, asentadas con argamasa e ripio. Este alzado apóiasse sobre a primeira liña de muralla UE2233 e sobre os chanzos da escaleira UE3035. É sobre este alzado e sobre a falsabraga UE3052 sobre as que se apoia a estrutura que cubre as escaleiras. Este alzado parece un reforzo construtivo relacionado coa construción das escaleiras de acceso ás canles e da falsabraga, dentro dun proceso de remodelación do espazo da porta do arco oxival e da fonte identificado no momento anterior.		Localización en plano 
Diagnose Malo		
Intervencións anteriores Non		

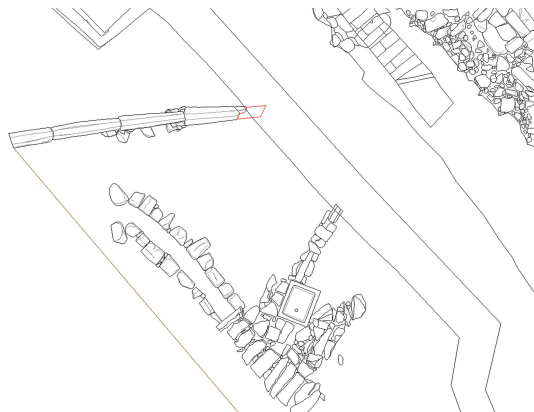
Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Reintegración puntual do tramo superior do muro.
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE 3052	GE 2010	Sector 7
Descrición da estrutura Alzado murario levantado maioritariamente con perpiaños, aínda que tamen aparece algún bloque máis irregular e parcialmente traballado, sobre todo no tramo superior do mesmo (fora da cuberta). Os perpiaños están asentados en fiadas horizontais, con argamasa e ripio. Se trata da cara interior da falsabrega, pero que neste tramo relacionado coa fonte, está construída con perpiaños, fronte ao resto do seu trazado que utiliza un mamposto máis tosco (a utilización de perpiaño, responde á necesidade dunha maior entidade no alzado, para o soporte da cuberta escalonada e da bóveda de cuarto de cañón).		Localización en plano 
Diagnose Malo		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Reintegración puntual do tramo superior do muro.
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
--	--


UE	GE	Sector
3054	2010	7
Descrición da estrutura Estrutura construída con pezas traballadas de granito, unidas entre sí, que conforman unha canalización que traería a auga cara a fonte do interior da fortaleza, atravesando a falsabraga e a muralla. Trátase de pezas rectangulares, de 35-38 cm de anchura e de distinta lonxitude, que presentan un rebaixe lonxitudinal na parte central de sección cuadrangular en forma de U. As paredes son verticais e a base plana, cun ancho de 13 cm e unha profundidade que oscila entre os 7 e 10 cm. Non se aprecia o uso de argamasa nas xuntas das pezas. As pezas da canle aparecen asentadas sobre unha banquetta de pedras (UE3062) e terra, probablemente coa intención de facilitar a circulación da auga, estas pedras son de maior tamaño na parte exterior, unha vez atravesada a falsabraga e a muralla. Esta canle discorre pola galería aberta no vano UE3059. Unha vez atravesado o sistema defensivo, no seu trazado cara ao manantial, as características da canle son diferentes, pois as pezas que a conforman son de maior tamaño, o ancho oscila entre 45-55 cm. A sección é igual, en forma de U coa base plana, coas paredes verticais, pero o ancho da canle é maior, entre 16-20 cm, cunha profundidade entre 7-9 cm. A peza que entra na falsabraga é de maiores proporcións, e está a unha cota máis elevada que as que atravesan a defensa. Ao igual que no interior, as pezas que definen a canalización están asentadas sobre unha banquetta de pedras, de tamaño moito maior, acandado algunha delas os 70 cm. Canalización construída para facilitar a entrada de auga dende o manantial cara ao interior da fortaleza, cara a zona onde foron construídas as dúas fontes. Estaría relacionada cos diferentes momentos de uso do espazo da fonte. As cotas tomadas nos diferentes tramos, así como a proba feita vertendo auga na canle, permiten concluír que estamos ante a canalización de entrada de auga.		Localización en plano 
Diagnose Regular-malo		
Intervencións anteriores Si		

Tipo de Argamasa	Resumo da intervención Unión mediante pernos e resina Epoxi do fragmento desprendido
Tipo de intervención Reintegración	
Foto previa 	Foto final 


UE	GE	Sector
2240	2012	4
Descrición da estrutura Canle de pedra construída sobre un muro. A peza principal que a forma é un tizón transversal á estrutura UE2069. Unha canle en U traballada no seu interior. Sobre a canle colocáronse dous tizóns (un a cada lado) facendo a parede da propia canle. Toda a estrutura está asentada sobre un muro mediante cuñas planas, colocadas sobre as paredes e pedras de tamaño miúdo. A base da canle representa a cota de uso da estancia 2. Esta canle xunto aos niveis escavados marcan os niveis de uso. Canle de saneamento de pedra disposto transversalmente no muro UE2069 no seu extremo NE, na Estancia 2.		Localización en plano 
Diagnose Regular		
Intervencións anteriores Si		

Tipo de Argamasa Terra vexetal	Resumo da intervención Consolidación puntual mediante morteiro de cal da peza fracturada
Tipo de intervención Consolidación	

Foto previa 	Foto final 
--	--

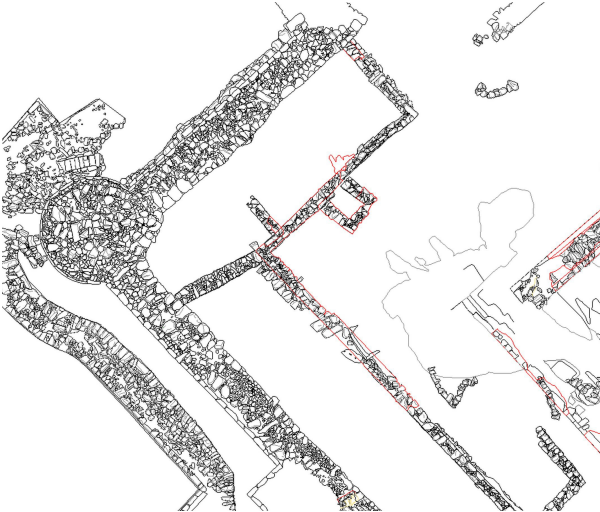
UE	GE	Sector
2069	2013	6
Descrición da estrutura Muro de longas dimensións, localizado na parte interior da fortaleza, que parece tratarse dun muro medianero, que pecha diferentes estancias (entre a porta e a estancia 2). O muro aparece cortado para a instalación dunha canle de pedra. O muro ten dúas cotas de cimentación diferentes, unha na cara Norte, con tizóns que saen da liña do muro, en forma de cachotes de tamaño medio (50-60 cm) que maracarán da liña de uso da porta da fortaleza e o outro uso, no interior (cara sur do paramento). A cota do lado N está 60 cm por riba da cota do lado sur. Na cara sur a cimentación está evidenciada por varios tizóns que saen da liña de muro na parte máis baixa escavada (ao longo da estrutura aparecen diferentes pedras de cimentación facendo de asento - lenzo NE-SO-, están á vista cotas por debaixo dos alicerces que aquí non se ven, pode que toda a estrutura estea cimentada deste xeito). Seguindo coa primeira cota do muro (no interior da estancia 2), os tizóns na base do muro poden marcar este nivel de uso. Todo isto se corrobora coas cotas dos pavimentos atopados no interior da estancia 2. Muro que, en aparencia ven a separar, nas bandas NW, SW e SE, o espazo ocupado pola torre da homenaxe e os seu aledaños, das estancias que se adosan á cara interna da muralla. A súa factura, actualmente, é pobre, o cal debe obedecer ó espolio e degradación de boa parte do seu revestimento. Apreséntase interrompido en dous puntos; a porta, lóxicamente, e no acceso o alxibe, se cadra por estar este vencellado á zona nobre do castelo, xunto coa torre da homenaxe. En algúns puntos xa non se conservan fiadas do muro, pero podemos observar rebaixes na rocha onde se cimentaría.		Localización en plano 
Diagnose Moi malo		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Terra vexetal	Resumo da intervención Reintegración e recrecido puntual das lagoas existentes en diferentes puntos da traza do muro
Tipo de intervención Reintegración	
Foto previa 	Foto final 

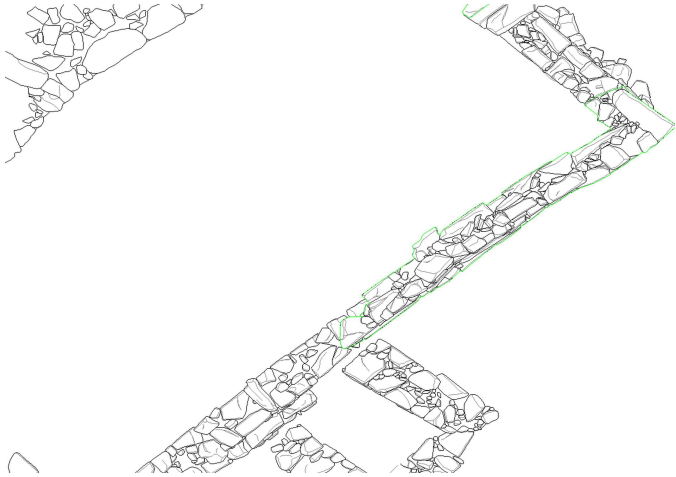UE	GE	Sector
2069	2013	6
Descrición da estrutura Muro de longas dimensións, localizado na parte interior da fortaleza, que parece tratarse dun muro medianero, que pecha diferentes estancias (entre a porta e a estancia 2). O muro aparece cortado para a instalación dunha canle de pedra. O muro ten dúas cotas de cimentación diferentes, unha na cara Norte, con tizóns que saen da liña do muro, en forma de cachotes de tamaño medio (50-60 cm) que maracarán da liña de uso da porta da fortaleza e o outro uso, no interior, cara sur do paramento. A cota do lado N está 60 cm por riba da cota do lado sur. Na cara sur a cimentación está evidenciada por varios tizóns que saen da liña de muro na parte máis baixa escavada (ao longo da estrutura aparecen diferentes pedras de cimentación facendo de asento - lenzo NE-SO-, están á vista cotas por debaixo dos alicerces que aquí non se ven, pode que toda a estrutura estea cimentada deste xeito). Seguindo coa primeira cota do muro (no interior da estancia 2), os tizóns na base do muro poden marcar este nivel de uso. Todo isto se corrobora coas cotas dos pavimentos atopados no interior da estancia 2.		Localización en plano 
Diagnose Moi malo		
Intervencións anteriores Si		


Tipo de Argamasa Terra vexetal	Resumo da intervención Aplomado do muro e recheo das xuntas con argamasa
Tipo de intervención Consolidación	

Foto previa 	Foto final 
---	---

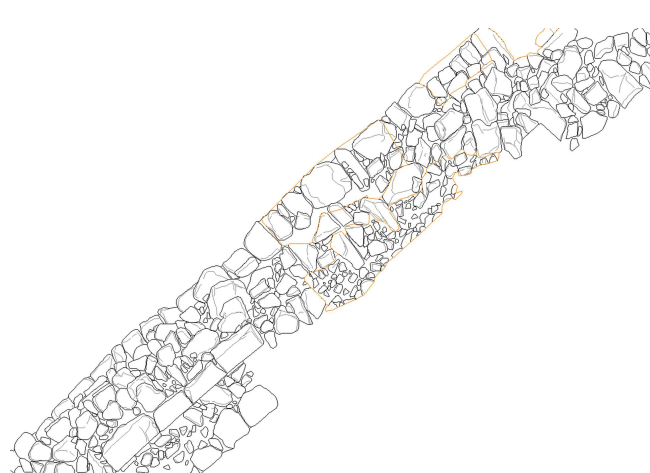UE	GE	Sector
2442	2008	
Descrición da estrutura Interfaz construtiva no tramo 1 da muralla. Está situada na zona de reserva arqueolóxica polo que resulta imposible precisar con total seguridade a súa planta e dimensións. Pese a todo a súa similitude coas UEs 2433 e 2434 ermite supoñer que tería unha forma rectangular en planta e que estaría aberta por un dos seus lados (cara ao interior da fortaleza). A lonxitude unicamente pode medirse na zona visible da muralla presentando 3,20 cm de longo, nesta zona aparentemente se situaba unha liña de sillares, que foi reintegrada durante os traballos de restauración deste sector. Interfaz relacionada coa construción dunha aspillera/saetera/vano, de carácter defensivo, na primeira muralla, xunto á porta de acceso á fortaleza (sistema defensivo anterior á construción da falsabraga e da barbacana).	Localización en plano 	
Diagnose Moi malo		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Recrecido con perpiaños da aspillera
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

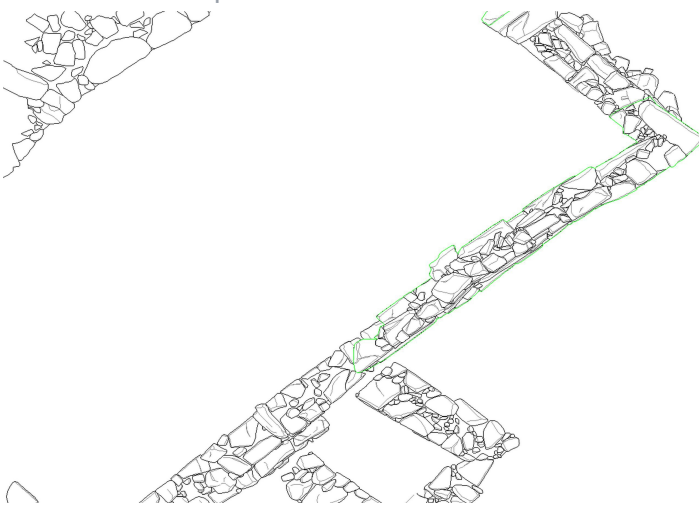UE	GE	Sector
2300		
Descrición da estrutura Estrutura composta por 3 lousas de granito de entre 30 e 70 cm, dipostas nun mesmo plano e apoiadas na cara norte a estrutura UE2069. Dispóñense á mesma cota que o pavimento de xabre rubefactado UE2291. Lousas que posiblemente formaran un solo ao norte da UE2069.	Localización en plano 	
Diagnose Regular		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Terra vexetal	Resumo da intervención Reintegración puntual do enlousado
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2230		
Descrición da estrutura Estrutura rectangular, co eixo maior cara o NL, composto por sillares que forman as pedras dun pozo. A pedra é internamente rectangular, cunha altura variable de 2m. Tomamos a cota superior da estrutura orixinal, a partir deste punto se recuperan 2 fiadas de sillares. A estrutura estaba encaixada nunha caixa de cemento máis ampla.ozo e alxibe do castelo.	Localización en plano 	
Diagnose Bo		
Intervencións anteriores Si		

Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Recrecido da sillería do pozo.
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE 2191	GE	Sector
Descrición da estrutura Estrutura composta por un muro de dobre cara onde entre os seus mampostos se contan pezas reutilizadas. Se adosa á esquina NW da UE2069 . Esténdese con dirección SL-NW. Interpétase como de nivelación e de separador de dúas estancias, aínda que podería ter outra utilidade.	Localización en plano 	
Diagnose Malo		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Terra vexetal	Resumo da intervención Reintegración da lagoa existente na cara interna que se adosa ao muro UE2069
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2200		
Descrición da estrutura Muro que arranca do muro UE2069 no seu recanto NW cara ó W.Muro de mala factura onde ningunha das súas caras parece ter ido aplomada en ningún momento. Algúns dos mampostos son pezas reaproveitadas	Localización en plano 	
Diagnose Malo		
Intervencións anteriores Si		

Tipo de Argamasa Terra vexetal	Resumo da intervención Reintegración puntual e consolidación das pedras desprazadas
Tipo de intervención Reintegración e consolidación	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE 3058	GE	Sector
Descrición da estrutura Sucesión de trece chanzos de granito (de diferente factura) e de forma rectangular que configuran unha escaleira recta dun único tramo que facilita o acceso á fonte 1, no lado sur da fortaleza. Os chanzos se definen por estar realizados por bloques de granito, de forma rectangular en planta, pero de factura irregular (pois unicamente están traballados pola parte superior e pola frontal, onde si están escuadrados e careados). Escaleiras que habilitan un acceso á fonte e a unha porta localizada no lado S da fortaleza. Diagnose Regular Intervencións anteriores Si		Localización en plano 

Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Recalce dun dos chanzos e selado dunha zona de fractura noutro chanzo con argamasa de cal
Tipo de intervención Consolidación	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2129		
Descrición da estrutura Muro de cantería (pezas entre un mínimo de 12 cm e un máximo de 38 cm) de dobre cara, con recheo interior de pedras pequenas e argamasa. Conserva catro fiadas irregulares. En planta, a súa forma é en L, pechando a N e W a sala 1 (está construído imbricándose na primeira muralla defensiva). Sobre este muro apóianse algúns dos alzados de reforzo da remodelación do espazo das escaleiras (que dan acceso á fonte). O muro apóia-se, no interior da estancia, nunha banquetta de cimentación de pedras. Muro que forma parte dunha das estancias localizadas na parte sur da fortaleza, en concreto forma parte da Sala 1 (contigua ás escaleiras de acceso á fonte), pechando a súa banda NW.	Localización en plano 	
Diagnose Regular		
Intervencións anteriores Si		

Tipo de Argamasa Arxila. Xabre	Resumo da intervención Reintegración e consolidación mediante un encintado, do paramento interno, da xamba do muro e puntualmente da banquetta de cimentación.
Tipo de intervención Reintegración e consolidación	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2343		
Descrición da estrutura Estrutura composta por unha dobre fiada de perpiaños, da que apenas se conservan dúas fiadas en altura. Dispónse directamente sobre o afloramento, á beira W da saída norte da sala 1, en paralelo o muro UE2033. Está illado, entre varios pavimentos. Muriño casi arrasado no extremo W do espazo 4, entre pavimentos e sobre o afloramento. Non podemos aventurar a súa funcionalidade, o estar aillado e tapado directamente polos derrubes. Non obstante, non podemos descartar, á vista de que comparte cota cos pavimentos anexos, que fora xa amortizado no derradeiro momento de ocupación co castelo.	Localización en plano 	
Diagnose Moi malo		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Consolidación puntual dos mampostos desprazados e reintegración da cara interna do esquinale que une co muro UE2129
Tipo de intervención Reintegración e consolidación	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2371		
Descrición da estrutura Conxunto de numerosos bloques alineados cara ao NW que complementaban xunto con rebaixes no afloramento o chanzo que forma a base deste sistema de chanzos. Dispoñense con dirección NW, tendo o conxunto ate 15 metros de lonxitude, con apenas 30 cms de anchura. O conxunto atópase en moi mal estado de conservación, estando fragmentados a maioría dos bloques. Bloques que integraban o chanzo que forma a base do sistema de chanzos que comunica a fachada SW da torre da homenaxe co espazo 1. Aínda que descoñecemos a función específica deste sistema de chanzos (servir de asent, monumentalizar a torre, se cadra ambas funcións...) si podemos propoñer que, antes de ser espoliado, aquí erguíase un sistema regular de 4 chanzos que unían a torre da homenaxe co espazo 1, ubicado a menor altura.	Localización en plano 	
Diagnose Malo		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Reintegración puntual do 4º chanzo situado ao S da torre da homenaxe
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2076		
Descrición da estrutura Depósito composto por xabre amarelo ben compactado, pedras e tizóns, que se dispón como alma ou recheo do muro NW da torre da homenaxe. Sobresae notablemente da cota á que se conservou algún perpiaño do paramento da torre. Conserva maior altura na banda leste, decrecendo cara ó oeste ate cáseque desaparecer. Unha vez foron extraídos os perpiaños deste muro, durante o seu espolio, esta estrutura quedou en resalte por non albergar perpiaños ou outros materiais construtivos de valor.Recheo ou alma do muro NW da torre da homenaxe.	Localización en plano 	
Diagnose Malo		
Intervencións anteriores Non		

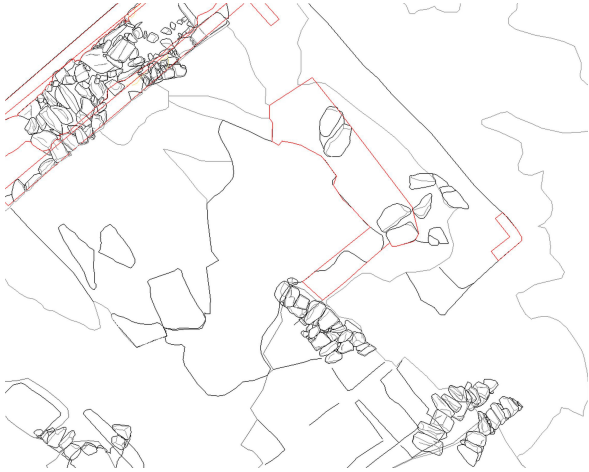
Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Reintegración puntual do recheo do paramento W da torre do homenaxe
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2207		
Descrición da estrutura Estrutura consistente nun aglomerado de grandes bloques angulares e xabre, compactados entre si, e conservado so parcialmente. Dispone nun profundo rebaixe no afloramento, á altura de onde vai a cimentación do muro da torre do Homenaxe. Está dividido en 2 partes principalmente.Estrutura de cimentación da área E da Torre do Homenaxe. A composición (grandes pedras e xabre) e ubicación (regularizando o corte na rocha) respaldan esta iterpretación.	Localización en plano 	
Diagnose Moi malo		
Intervencións anteriores Non		

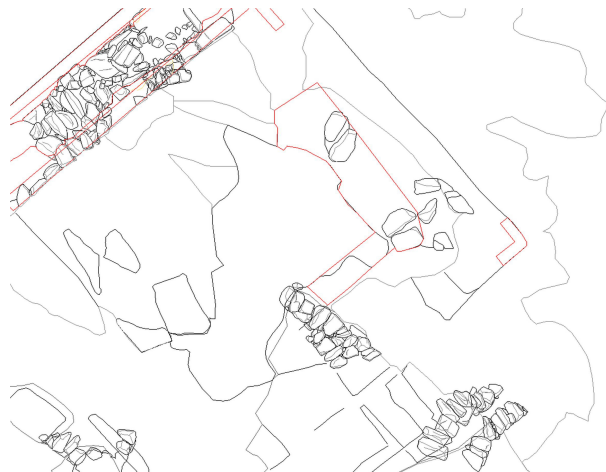
Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Reintegración do sistema de atizonado que compón o recheo do paramento N da torre do homenaxe
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2121		
Descrición da estrutura Conxunto de cortes e rebaixes practicados na rocha base para o asentamento da cara externa do muro NL da torre da homenaxe. É un corte discontinuo, máis que segue claramente a alineación da cara externa do muro. O muro, por outra banda, mantén sempre a mesma anchura. O corte dispónse a diferentes cotas.	Localización en plano 	
Diagnose		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa	Resumo da intervención Reintegración da cara interna con sillares do lenzo W da torre do homenaxe e reintegración do esquinale NE (hito)
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2281		
Descrición da estrutura Conxunto de cortes e rebaixes practicados na rocha base para o asentamento da cara interna dos muros da torre da homenaxe. É un corte moi discontinuo, máis que segue claramente a alineación da cara interna do muro. O muro, por outra banda, mantén sempre a mesma anchura. O corte dispónse a diferentes cotas. Conforma un cadrado cun lado de 7,7 metros. Corte para cimentación da cara interna do muro da torre da homenaxe.	Localización en plano 	
Diagnose		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa	Resumo da intervención Reintegración da cara externa con sillares do lenzo W da torre do homenaxe
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2275		
Descrición da estrutura Cara exterior do esquinale W da falsabragabarbacana, no punto no que ambas se xuntan, na zona da saetera. Definida por perpiaños de pequeno-mediano tamaño, non excesivamente traballados (mellor pola cara exterior), pero si mellor traballados que os da falsabraga. O tamaño aproximado das pezas é entorno aos 90 cm de lonxitude e entre 25-40 cm de altura. Definen fiadas máis ou menos regulares. As xuntas son grosas e aparecen ripios entre elas. Forma parte do mesmo proceso construtivo que a falsabraga, pois a unión entre eles se adosa e se engarza á vez. Esta esquina, é a unión entre a falsabraga e a barbacana. Define a cara externa da saetera. Cara exterior do esquinale W da falsabragabarbacana. Os perpiaños definen a cara exterior da saetera.	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Xabre. Terra vexetal	Resumo da intervención Recrecido do paramento externo
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2417		
Descrición da estrutura Depósito conformado por bloques grandes de granito, completamente irregulares e sen traballar (entre 1-1,50 m de lonxitude), dispostos de maneira aleatoria, aínda que amosando certa horizontalidade, mesturados con pezas máis pequenas (entre 5-25 cm), tamen irregulares e sen traballar, que aparecen enchendo os ocos entre os bloques máis grandes. Todas as pedras aparecen trabadas con argamasa. Ocupan o espazo cinguido entre a cara interna/cimentación da muralla e a cara exterior (UE2418).Recheo interior da torre circular W da fortaleza Diagnose Malo-regular Intervencións anteriores Si		Localización en plano 

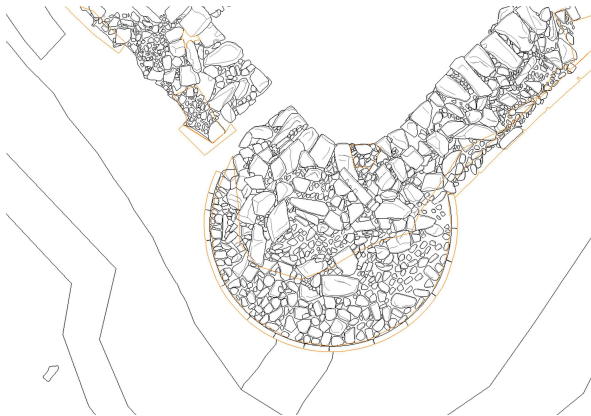
Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Recrecido do recheo interno da torre W da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2421		
Descrición da estrutura Depósito de pedras de granito de gran tamaño (1-1,40 m de lonxitude), irregulares e sen traballar, mesturados con pezas máis pequenas do mesmo material (entre 10-20 cm), que rechean os ocos entre as pezas maiores. As pezas máis grandes amosan certa disposición horizontal. Todas elas aparecen asentadas con argamasa, ocupando o espazo entre a cara exterior da torre e a interior da muralla. Ten unha lonxitude de 5,40 m e unha anchura de 2,50 m. Recheo interior do torreón cuadrangular SW da muralla.	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Si		

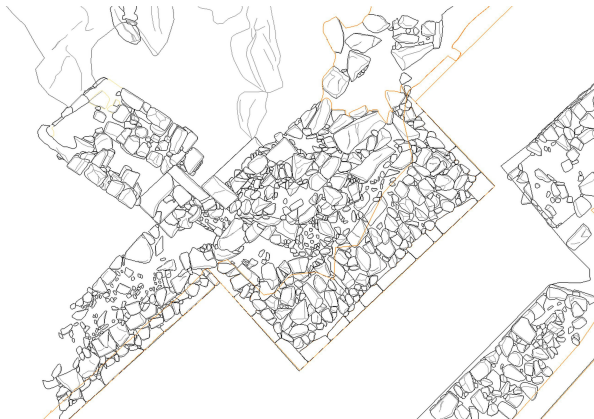
Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Recrecido do recheo interno do baluarte SW da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2419		
Descrición da estrutura Depósito conformado por bloque de granito de gran tamaño, completamente irregulares e sen traballar, mesturados con pezas do mesmo material, aínda que máis pequenas (as maiores de ata 1,20 m e as máis pequenas apenas 15 cm), que aparecen asentadas con argamasa. A pesar de que a súa disposición é maioritariamente aleatoria, amosan certa disposición horizontal algunha das pezas. As pedras máis pequenas aparecen enchendo os ocos entre as pezas máis grandes. Ocupan o espazo central do torreón S da fortaleza, quedando cinguido entre a cara interna da muralla e a cara externa do torreón. Recheo interior da torre circular S da muralla defensiva. Diagnose Malo-regular Intervencións anteriores Si		Localización en plano 

Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Recrecido do recheo interno da torre S da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2277		
Descrición da estrutura Depósito conformado por bloques de granito de diferentes tamaños (pezas entre 20 cm e 1 m as máis grandes), que aparecen dispostas de maneira aleatoria, con diferentes grados de buzamento (aínda que amosan certa disposición horizontal de forma maioritaria). Están asentadas con argamasa, e ocupan o espazo entre a UE2423 e a UE2440, definindo o recheo do torreón cuadrado SE da muralla. Alma do torreón cadrado SE da muralla.	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Recrecido do recheo interno do baluarte SE da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2418		
Descrición da estrutura Cara exterior do torreón W da muralla, que ven definido por perpiaños curvos de gran tamaño (entre 1-1,10 m e 40-50 cm de altura), perfectamente traballados e careados, asentados formando fiadas horizontais. Non se aprecian perpiaños máis pequenos como na outra torre. As xuntas son grosas, con presenza dalgún ripio. Probablemente estarían asentados con argamasa, aínda que non se aprecia. O alzado presenta tres planos distintos, pois nas fiadas inferiores amosa dous biseis (o inferior de 5 cm e o superior de 6 cm), que fan que a cara da muraria vaia crescendo cara adentro. Nun dos seus lados, o alzado apóisase na banquetta de cimentación da muralla (UE2269).Cara exterior do torreón circular W da primeira muralla.	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Recrecido da sillería da torre W da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2266		
Descrición da estrutura Cara externa da muralla defensiva (do tramo 3), no lado W da fortaleza. Alzado conformado por perpiaños de granito perfectamente traballados, dispostos en fiadas horizontais e asentados con argamasa. As xuntas entre as pezas son grosas e aparecen recheas de ripios. O tamaño dos perpiaños máis grandes oscila entre 1-1,20 m edos pequenos entre 25-40 cm. Os perpiaños aparecen apoidos sobre a UE2269 (banqueta de cimentación exterior).As características das pezas que a compoñen, así como a súa colocación, permiten confirmar que se trata da cara externa da muralla (no tramo 3).	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

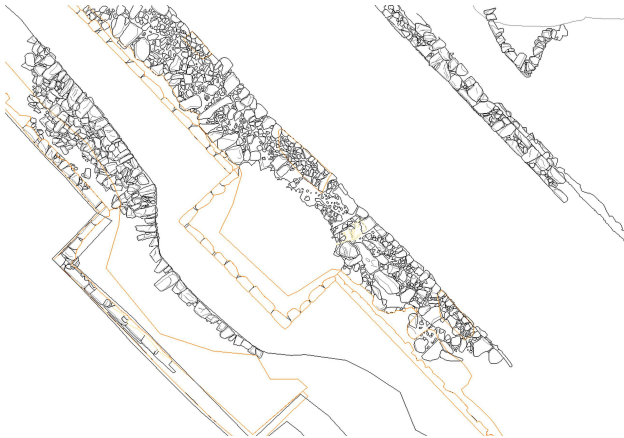
Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Recrecido da sillería do tramo 3 da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2233		
Descrición da estrutura Cara externa da muralla no tramo 4 (no SW da fortaleza), na zona da fonte. Muralla construída con perpiaños de gran tamaño (entre 1 m e 1,20 m de longo e entre 40-53 cm de ancho). Pezas perfectamente traballadas e careadas, dispostas de maneira horizontal conformando fiadas, que aparecen asentadas con argamasa. As xuntas entre os perpiaños son grosas e aparecen recheas de ripio. Neste tramo de muralla destaca a presenza dunha serie de elementos arquitectónicos de distinto tipo e entidade, que responden a diferentes momentos construtivos, que modifican substancialmente a aparencia externa da muralla. Estes elementos son: un grupo de mechinais e unha ménsula (UE3069-UE3071) e un vano (UE3074), que conforma o GE2018, que pode ser interpretado como unha estrutura tipo cadahalso, que defendería a porta do arco apuntado (GE2009), no momento no que habería un acceso aberto neste lado da muralla. Tamén aparece un arco de descarga (arco en mitra cegado, UE3075), que estaría relacionado coa construción desta porta (repartindo as descargas producidas polo arco apuntado da porta), e que terían que ver igualmente con primeiro momento construtivo deste espazo. Finalmente, no momento no que se levanta a falsabrega, péchase a porta de acceso e constrúense as escaleiras e a cuberta (entre as dúas murallas) que facilitan o acceso ás canles da fonte, producindo un cambio notable na aparencia da muralla. Cara externa da muralla no tramo 4. É a zona onde a muralla presenta unha maior complexidade estratigráfica (consecuencia das remodelacións que sufríu a muralla neste punto).		Localización en plano 
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

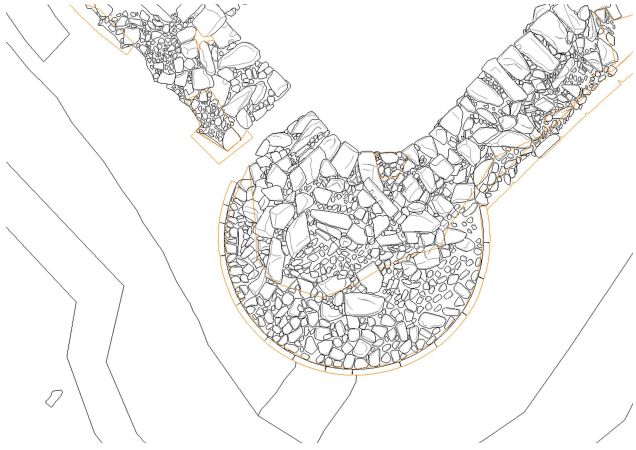
Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Recrecido da sillería do tramo 4 da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2422		
Descrición da estrutura Cara exterior do torreón cadrado SW da muralla. Definido por perpiaños de granito, de gran tamaño (entre 1-1,35 m de lonxitude e 50 cm de altura), perfectamente traballados e careados, asentados conformando fiadas horizontais. Aparece alguna peza máis pequena colocada a tizón (de 35 cm). As xuntas son grosas, aínda que non se aprecian ripios. Probablemnete estarían asentados con argamasa. A cara orixinal aparece definida unicamente por tres fiadas, a superior con apenas tres perpiaños. Na segunda fiada aparece un bisel duns 10 cm aprox. Que marca dous planos diferentes na cara da torre. Cara exterior do torreón cuadrangular SW da muralla. Diagnose Malo-regular Intervencións anteriores Non		Localización en plano 

Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Recrecido da sillería do baluarte SW da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2420		
Descrición da estrutura Cara externa do torreón S da fortaleza, definido por perpiaños curvos de gran tamaño (entre 1-1,30 m de lonxitude e entre 50-55 cm de altura), perfectamente traballados e careados, asentados formando fiadas horizontais. Apenas aparecen perpiaños pequenos, asentados a tizón (entre 20-20 cm de lonxitude). As xuntas son grosas, e nalgunha delas aparecen ripios. Probablemente estarían asentados con argamasa, aínda que non se aprecia. O alzado presenta dous planos, pois presenta un pequeno bisel, que fai que as fiadas superiores estén 10 cm máis cara adentro que as inferiores. Na actualidade non se observa cimentación, pois a zona da liza está rechea de terra dos traballos de tapado das campañas de escavación da USC. Cara exterior da torre circular S da muralla defensiva da fortaleza.		Localización en plano 
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

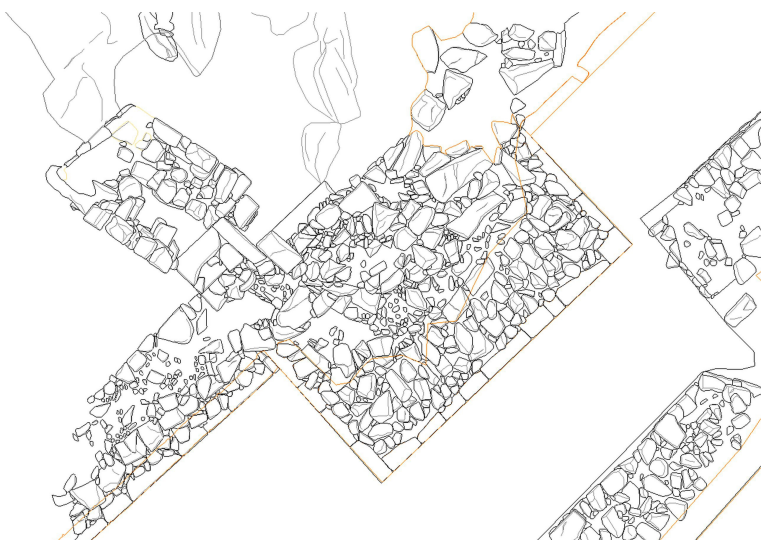
Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Recrecido da sillería da torre S da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2411		
Descrición da estrutura Cara exterior da muralla, no lado SE da fortaleza, no tramo 5. alzado levantado con perpiaños de granito de tamaño grande (80-1,10 m de lonxitude, e unha altura que oscila entre 43-55 cm), dispostos de maneira horizontal, formando fiadas. Parecen asentados con argamasa. As xuntas son finas, pero aparece algún ripio enchendo os ocos. Ao igual que no tramo 6, os perpiaños aparecen asentados sobre a rocha, sendo esta a razón de que non apareza banquetta de cimentación exterior.Cara externa da muralla no tramo 5.	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Recrecido da sillería do tramo 5 da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2423		
Descrición da estrutura Cara exterior do torreón SE da muralla da fortaleza. Na actualidade está reconstruído, pero orixinalmente unicamente conservaba dous perpiaños, na esquina SE do mesmo (xusto coincidíndo cun rebaixe na rocha). Esta dúas pezas, perfectamente traballadas e careadas, de 73x49 e 60x49 cm cada unha delas, aparecen dispostas definindo a esquina do torreón. Ambas están asentadas sobre a rocha, sen que se aprecien restos de argamasa. As xuntas son grosas, pero non aparecen ripios. Cara externa do torreón SE da muralla (entre os tramos 5 e 6).		Localización en plano 
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

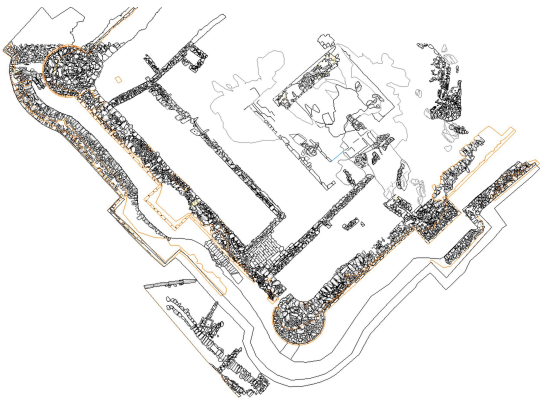
Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Recrecido da sillería do baluarte SE da muralla
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2427		
Descrición da estrutura Cara externa da muralla, no lado SE da fortaleza, no tramo 6. Alzado construído con perpiaños de granito, perfectamente traballados e careados, dispostos en fiadas horizontais. Os peripaños son maioritariamente de tamaño grande (1,40x46 cm), aínda que tamen aparece algunha peza máis pequena, colocada a tizón (36x40 cm). Parecen asentadas con argamasa. A xuntas son finas, aínda que aparece algún ripio entre algunhas pezas. Neste tramo os perpiaños aparecen apoiados sobre a rocha, aproveitando o afloramento para facilitar a construción, sendo este o motivo de que non apareza a banquetta de cimentación. No momento no que foi descuberta a muralla, o alzado apenas conservaba perpiaños. Cara externa da muralla, no tramo 6, no lado SE da fortaleza.		Localización en plano 
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Recrecido da sillería do tramo 6 da muralla e consolidación da alma de muralla da torre, situada na área de reserva arqueolóxica, mediante atizonado e posterior tumulación
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
---	---

UE	GE	Sector
2041		
Descrición da estrutura Depósito composto por unha mestura de bloques de granito irregulares, bastos e sen traballar, de diferentes tamaños (entre 20-65 cm), dispostos de maneira aleatoria, con diferentes grados de buzamento, mesturados con terra areosa e/ou xabrenta. Ocupa todo o espazo definido entre a cara interna e a externa do baluarte SW da falsabraga, o que lle confire unha consistencia maciza á estrutura.Recheo do torreón rectangular oeste da falsabraga.	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Xabre. Terra vexetal	Resumo da intervención Recrecido a soga e tizón do recheo interno do baluarte SW da falsabraga
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2432		
Descrición da estrutura Cara interior do baluarte W da falsabraga. Alzado levantado con pezas de cachotería irregular, de entre 25-65 cm, unicamente coa cara exterior traballada, que definen fiadas irregulares. Neste baluarte, apenas conservábanse dúas fiadas. Colocadas a soga e tizón, utilizan ripio para encher as xuntas entre as pezas. Non se aprecian restos de argamasa. Cara interna do baluarte W da falsabraga.	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores		

Tipo de Argamasa Xabre. Terra vexetal	Resumo da intervención
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2424		
Descrición da estrutura Cara exterior da falsabraga, construída en acusado alambor, levantada con grandes bloques de cachotería de granito (90x70x50 cm) (sillarejo) formando fiadas máis ou menos regulares. As pezas aparecen colocadas a maticán, alternando con tizones, acunados con ripios de gran tamaño. Esta cara externa está máis traballada que a cara interna (que presenta pezas máis irregulares e peor rematadas. Cara externa do baluarte SE da falsabraga	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores		

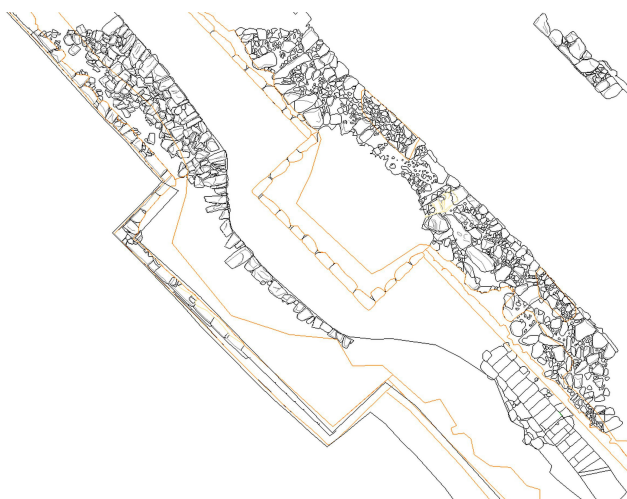
Tipo de Argamasa Xabre. Terra vexetal	Resumo da intervención
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2432		
Descrición da estrutura Amoreamento organizado de cachotes de gran tamaño (oscila entre 80x50x50 cm e 1,10 mx70x80 cm), colocados a soga e a tizón (algún tizón sae do aliñado do muro). Cara interna do baluarte SW da falsa braga Paramento interno da falsabraga en todo o xacemento.	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

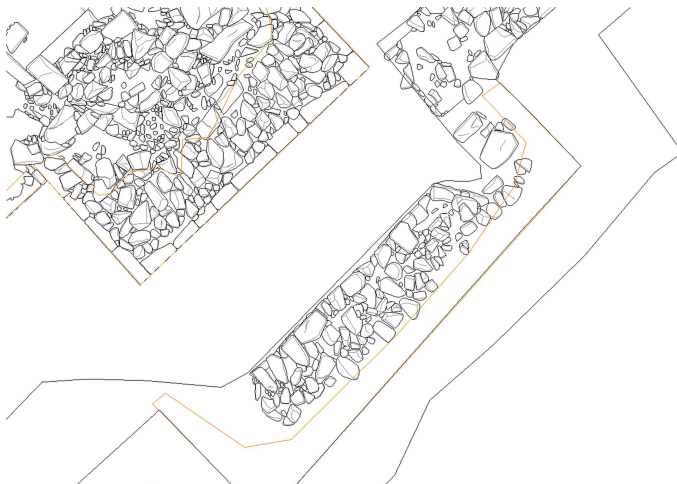
Tipo de Argamasa Xabre. Terra vexetal	Resumo da intervención Reintegración puntual e consolidación das pedras desprazadas da cara interna do baluarte SW da falsabraga
Tipo de intervención Reintegración e consolidación	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2435		
Descrición da estrutura Cara exterior da falsabraga, construída en acusado alambor, levantada con grandes bloques de cachotería de granito (90x70x50 cm) (sillarejo) formando fiadas máis ou menos regulares. As pezas aparecen colocadas a maticán, alternando con tizones, acunados con ripios de gran tamaño. Esta cara externa está máis traballada que a cara interna (que presenta pezas máis irregulares e peor rematadas). Cara externa do baluarte SW da falsabraga	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

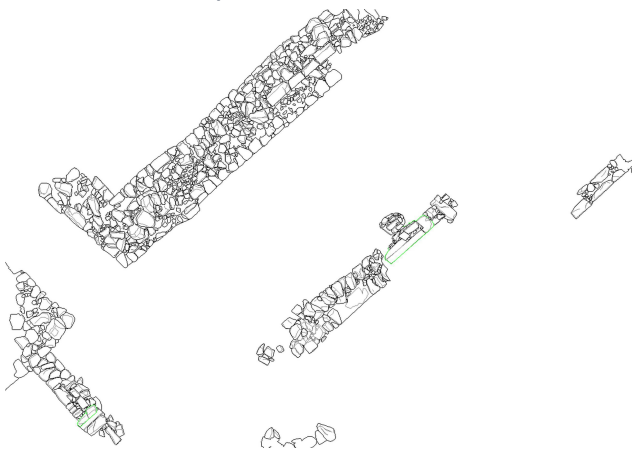
Tipo de Argamasa Xabre. Terra vexetal	Resumo da intervención Recredido do paramento externo do baluarte SW da falsabraga
Tipo de intervención Recredido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2424		
Descrición da estrutura Cara exterior da falsabraga, construída en acusado alambor, levantada con grandes bloques de cachotería de granito (90x70x50 cm) (sillarejo) formando fiadas máis ou menos regulares. As pezas aparecen colocadas a maticán, alternando con tizones, acuñados con ripios de gran tamaño. Esta cara externa está máis traballada que a cara interna (que presenta pezas máis irregulares e peor rematadas. Cara externa do baluarte SE da falsabraga	Localización en plano 	
Diagnose Malo-regular		
Intervencións anteriores Non		

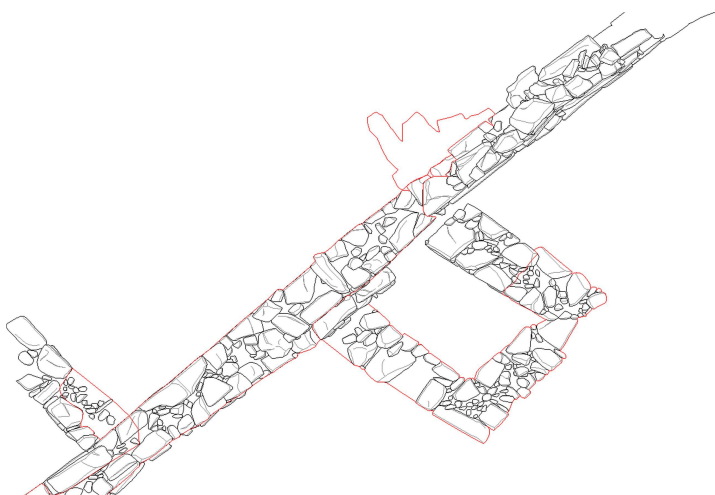
Tipo de Argamasa Xabre. Terra vexetal	Resumo da intervención Recrecido do paramento externo do baluarte SE da falsabraga
Tipo de intervención Recrecido	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2228		
Descrición da estrutura Estrutura composta por un gran bloque paralelepípedo disposto coa orientación L-W, cun rebaixe central lonxitudinal. A estrutura semella continuar cara o W, xa composta por 2 fiadas de pedra con 1 tizón. Temos un resto da UE2020 apoiada ó S desta, e os entullos que vimos na torre.	Localización en plano 	
Diagnose Moi malo		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Terra vexetal	Resumo da intervención Consolidación puntual mediante o recalce da estrutura
Tipo de intervención Consolidación	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2302		
Descrición da estrutura Estrutura rectangular, co seu eixo maior perpendicular ao eixo da estrutura UE2069, ao que se adosa á súa cara sur. Está construída cunha mestura de tizóns e dobre careado con pedriñas de recheo no medio da estrutura. É posterior á UE2069 á que se adosa. O aparello e cachote presenta forma e tamaños diferentes. Indeterminada. En todo caso destrúese despois e a súa argamasa descansa sobre o pavimento UE2055. Cabanel 2	Localización en plano 	
Diagnose Malo-Moi malo		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Arxila	Resumo da intervención Reintegración do paramento da estrutura
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
2124		
Descrición da estrutura Pequeno fragmento de muro, que se imbrica na cara interna do lenzo interno da muralla, no lenzo SW, á altura do adarve. Imbrícase en ángulo recto, conservando apenas 1 metro de lonxitude. Sitúase á altura do arranque do recanto SW do torreón rectangular SW.Estructura relacionada coa cara interna do torreón cadrangular W da muralla. Non podemos precisar cal era exactamente a súa funcionalidade -atópase parcialmente tapado pola estrutura UE2022-, mais poderíamos afirmar que se relaciona coa actividade no adarve neste punto, pois semella ser un resto parcial da parede interna do adarve.	Localización en plano 	
Diagnose Moi malo		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Cal. Xabre	Resumo da intervención Reintegración puntual e consolidación da estrutura mediante o fixado das pedras movidas
Tipo de intervención Reintegración e consolidación	

Foto previa 	Foto final 
--	--

Restauración a Rocha 2013
Inventario de Unidades estratigráficas

UE	GE	Sector
2283		
Descrición da estrutura Sillares conservados a nivel de cimentación do muro de peche S da torre do homenaxe. Consérvanse 3 pezas no esquinale E.	Localización en plano 	
Diagnose Malo		
Intervencións anteriores Non		

Tipo de Argamasa Cal	Resumo da intervención Reintegración de dous sillares no esquinale SE (hitos)
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
--	--

UE	GE	Sector
3016		
Descrición da estrutura	Localización en plano	
Bloque de granito de 30 cms (ata onde se pode medir, pois métese por debaixo do alzado UE3020), traballado e careado, que se apoia no chanzo UE3014 e entre o alzado UE3022 (lado interior da muralla) e a rocha, como asento do muro UE3020. A colocación obedece á necesidade de rechear un burato existente entre o lado interior da muralla UE3022 e a roca rebaixada e aproveitada na construción das escaleiras. Bloque de granito colocado entre o lado interior da muralla e a rocha, para facilitar o asento do reforzo murario UE3020, dentro do proceso construtivo das escaleiras. Forma parte do GE050.		
Diagnose		
Intervencións anteriores	Non	

Tipo de Argamasa Xabre	Resumo da intervención Reintegración do bloque de granito homólogo ao bloque UE3016.
Tipo de intervención Reintegración	

Foto previa 	Foto final 
--	--